

BESA KFZ-Gutachter e.K. • Im Speitel 37 • 76229 Karlsruhe

RAe

[REDACTED]

Karlsruhe, den 10.06.2026

Kfz-Haftpflichtschaden

: [REDACTED]

Ihr Mandant

[REDACTED]

Ereignis vom : 07.06.2026

Bei Rückfragen bitte angeben : Gutachten-Nr. 26.050


Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten heute das Original des Gutachtens über die am Fahrzeug Ihres Mandanten festgestellten Schäden zur Weiterleitung an die zuständige Versicherung.

Zeitgleich erhält Ihr Mandant eine Kopie des Gutachtens.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

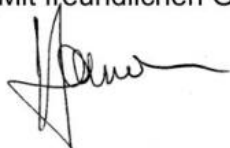

BESA KFZ-Gutachter e.K.
Samy Hamideh

Anlagen

Gutachten
Rechnung
Abtretungserklärung

Haftpflichtgutachten

26.050

zum Schaden vom 07.06.2026



BMW
7 (G11/G12)(2015->) 730 d



BESA KFZ-Gutachter e.K.

Samy Hamideh

Im Speitel 37

76229 Karlsruhe

Telefon: 0721/66476125

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt und Zusammenfassung	3
Fahrzeugdaten	4
Gutachten-Vortexte	5
Auftrag/Halter	5
Zustand/Besichtigung	5
Vorschäden	5
Schadenhergang/Beurteilung/Beschreibung	5
Anstoßbereich/-richtung	6
Instandsetzungshinweis	6
Kostenausweitung	7
Kalkulation	8
Gutachten-Nachtexte	11
Wertminderung	11
Abzüge	11
Wiederbeschaffungswert	11
Restwert	11
Nutzungsausfall	11
Mietwagenklasse	11
Reparatur	12
Fotodokumentation	13
Anlagen	
Wertminderung	
Gutachtenauftrag	

Haftpflichtschadengutachten / 26.050

Auftraggeber und Halter: [REDACTED]		Versicherung des Unfallgegners: [REDACTED]	
Kennzeichen: [REDACTED]		Telefon/F-Mail: [REDACTED]	
Auftrag vom: 09.06.2026		Versicherungsschein-Nr.: [REDACTED]	
Versicherungsnehmer bzw. Halter: [REDACTED]		Schaden-Nr.: [REDACTED]	
Kennzeichen: OHNE (HAUSRAT/HAFTPFLICHT)		Werkstatt: [REDACTED]	
Ereignis vom / Ort: 07.06.2026 / [REDACTED]		Telefon: [REDACTED]	
Besichtigungsdatum / Ort: 09.06.2026 / [REDACTED]		Anwalt: [REDACTED]	
Besichtigung durch / bei Besichtigung anwesend Herrn Hamideh / Herr [REDACTED]		Telefon: [REDACTED]	

Zusammenfassung (Reparaturfall)

Reparaturkosten ohne MwSt.	8.304,10 €
19 % MwSt. aus den Reparaturkosten	1.577,78 €
Reparaturkosten inkl. 19 % MwSt.	9.881,88 €

Wiederbeschaffungswert	ausreichend
Wertminderung	400,00 €

Restwert: nicht ermittelt, da Reparaturkosten deutlich unter dem WBW liegen

Nutzungsausfallentschädigung	: 119,00 € pro Kalendertag (max.)
Mietwagenklasse	: 10
Reparaturdauer	: voraussichtlich 3 Arb.-Tg.
Reparaturwürdigkeit festgestellt am	: 10.06.2026
	(wurde Herrn [REDACTED] geteilt)
Fahrzeugzustand	: Fahrzeug fahrfähig, jedoch nicht verkehrssicher
Notreparatur	: nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich
Art der Abrechnung	: Gutachtenbasis

Dieses Gutachten umfasst:	22 Seiten
Anhang: Wertminderung, Gutachtenauftrag	19 Bilder

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen [REDACTED]				
Fahrzeugart Pkw, SUV, Kleintransporter		Aufbau Limousine		
Fabrikat BMW	Typ und Ausführung 7 (G11/G12)(2015->) 730 d			
Fahrzeugidentnummer [REDACTED]	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ [REDACTED]	EDV-Abruf-Code 011300620340002DE0015 896	Bauzeit 19.01.2019	
Motorart Diesel R 6 Zyl.	Katalysator bzw. Schadstoffklasse EU6		Umwelt-Plakette	
Antriebsart / Getriebe Heckantrieb / Automatik 8-Gang		Leistung 195 kW	Hubraum 2.993 ccm	
Erste Zulassung 24.01.2019	Letzte Zulassung 23.09.2020	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 1.845 / 2.450	Anzahl Türen 4	Anzahl Plätze 5
Fahrzeuglänge (mm) 5.098	Fahrzeugbreite (mm) 1.902	Fahrzeughöhe (mm) 1.467	Radstand (mm) 3.070	
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)				
1. Achse		225/60R17		-
2. Achse		225/60R17		-
Anz. Vorbesitzer 1	nächste HU 01.2028	Tacho abgelesen 96.231 km	Tacho geschätzt km	Tacho angegeben km
Allgemeinzustand		Farbe CARBONSCHWARZ METALLIC		
Bemerkung				
Serien-Ausstattung Abbiegelicht, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (Airbag Fahrerseite, Airbag Beifahrerseite), Aktive Kopfstützen, Ambiente-Beleuchtung (Lichtteppich beleuchtet, LED (Welcome Light Carpet)), Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Auspuffblenden verchromt, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services, Blinkleuchten LED, BMW Display-Key, Bordcomputer, Bremsassistent, Control-Display mit Farbmonitor (10,2 Zoll), Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Traction Control (DTC), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistent-System: BMW Gestiksteuerung, Fahrassistent-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Park-Assistent, Fernentriegelung Heckklappe, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Fußraumbeleuchtung hinten, Fußraumbeleuchtung vorn, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Getränkehalter vorn und hinten, Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen), Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Instrumentenanzeige, multifunktional, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory, Leseleuchten hinten, Leseleuchten vorn, Licht- und Regensensor, Luftauslass (Air Breather) Chrom, Lufteinlassblende Chrom, Mittelarmlehne hinten, Motor 3,0 Ltr. - 195 kW 24V Turbodiesel, Navigations-Paket ConnectedDrive (CD-Laufwerk, WLAN-Hotspot, Service-System: ConnectedDrive Services, Audio-Navigationssystem Professional, Service-System: Remote Services, Service-System: Concierge Services, Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI), Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)), Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektrisch, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Personalisierungssystem (Personal Profile), Radstand 3070 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwaschdüsen heizbar, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Servotronic, Sicherheitssystem Active Protection, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitzheizung vorn, Start/Stop-Anlage (Funktion), Start-Stop-Knopf, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach), Tagfahrlicht LED, Wärmeschutzverglasung getönt, Warndreieck, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Ziergitter verchromt				
Sonderausstattung Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Fzg. ohne Modell-Schriftzug, Innenausstattung: Edelholz, Amerikanische Eiche, Innovations-Paket (Scheinwerfer Laserlicht, Head-up-Display, Fahrassistent-System: Driving Assistant Plus, Fahrassistent-System: Spurwechselassistent, Fahrassistent-System: Speed-Limit-Anzeige, Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem, Fahrassistent-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistent-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent), Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem), LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x20 / 10x20 (Doppelspeiche 648 M, Bicolor), Metallic-Lackierung, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung), Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder Nappa (erweiterter Umfang), Sound-System Bowers & Wilkins, Sport-Paket M / M-Technic (Aerodynamik-Paket M-Technic, Exterieurumfänge M, Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic, Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline, Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual), Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota, Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Sitze vorn mit Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Bremssättel schwarz lackiert (hochglänzend), LM-Felgen, Lenkrad (Leder M-Technic)), TV-Funktion bei Navigationssystem				

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 09.06.2026 durch Herrn [REDACTED] wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung der Schadenhöhe und Sicherung der Beweise besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Das Fahrzeug hatte einen Vorbesitzer.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Zustand des Fahrzeuges bei der Besichtigung

Das Fahrzeug war bei der Besichtigung nicht zerlegt und befand sich in dem durch den Schaden hervorgerufenen Zustand. Veränderungen waren nicht erkennbar.

Fahrzeug fahrfähig, jedoch nicht verkehrssicher infolge Beleuchtungsschäden.

Eine Notreparatur ist nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Schadenfeststellung ausreichend. Nach Art und Lage des Schadens war eine Begutachtung ohne Hebebühne und ohne sonstige technische Einrichtung möglich. Wesentliche Beurteilungsrisiken lagen nicht vor.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich der Vorschäden beruhen auf der Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Das Fahrzeug weist folgende fachgerecht reparierte Vorschäden auf:

Seitenwand HR nachlackiert	außerh. Schadenb.	300,00 €
Summe Abzüge WBW für reparierte Vorschäden:		300,00 €

Nicht reparierte Vorschäden

Das Fahrzeug weist folgende nicht oder nicht fachgerecht reparierte Vorschäden auf:

Tür VL Dellen mit Lackschaden	außerh. Schadenb.	150,00 €
Summe Abzüge WBW für nicht reparierte Vorschäden:		150,00 €

Schadenhergang

Nach Angaben des Fahrzeughalters fiel ein Blumenkasten aus dem ersten Stock auf das hier beschriebene, geparkte Fahrzeug.

Schadenbeurteilung

Das am Fahrzeug vorliegende Schadenbild ist mit den Informationen zum Schadenhergang in Einklang zu bringen.

Schadenbeschreibung


Aus dem vorliegenden Schaden ergibt sich folgender Reparaturweg:

Stoßfänger vo. und Motorhaube lackieren, Kotflügel sanft instandsetzen, Ziergitter V R, Scheinwerfer R beschädigt - erneuern.

Beilackierung nicht erforderlich

Aufgrund des Schadenbildes ist eine Beilackierung angrenzender Teile nicht erforderlich. Auch in Anbetracht des Farbtones sowie insbesondere unter Berücksichtigung des konkreten Schadenbildes ist es möglich, die Lackierung so durchzuführen, dass ein eventueller Farbtonunterschied nicht mehr wahrnehmbar ist.

Anstoßbereich

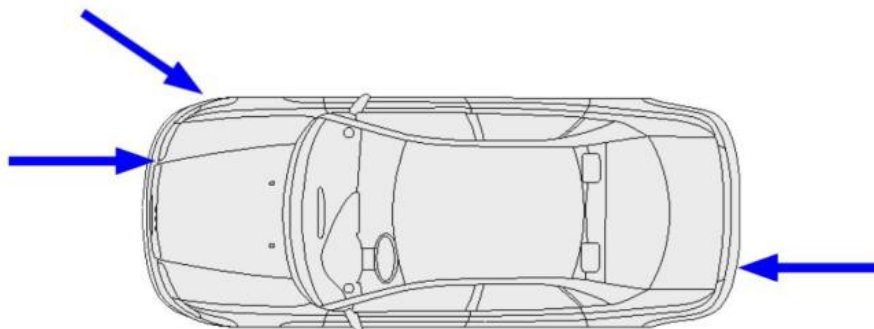

Instandsetzungshinweis

Die ausgewiesenen Arbeitswerte (AW) – einschließlich der zugehörigen Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile – entsprechen den Vorgaben der Hersteller, die angegebenen Ersatzteilpreise den unverbindlichen Empfehlungen der Hersteller. Falls ein Ersatzteilzuschlag erhoben wird, ist dessen Höhe in den Erläuterungen auf der letzten Seite der Reparaturkalkulation angegeben.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die Kalkulation umfasst die bei der Besichtigung erkennbaren äußeren Schäden, sowie die Beschädigungen, die aus dem Schadenbild technisch zwingend zu folgern sind.

Kostenausweitung

Werden nach der Demontage des Fahrzeugs oder nach Überprüfung weitere kausale Beschädigungen festgestellt, die eine Kostenausweitung oder eine Änderung des vorgeschlagenen Reparaturweges bedingen, wird um sofortige telefonische Benachrichtigung durch die Reparaturfirma gebeten. Das Fahrzeug wird in diesem Falle nachbesichtigt und eine ergänzende Stellungnahme abgegeben, bzw. nach Eingang der Reparaturkostenrechnung und nach Auftrag ein abschließender Rechnungsprüfungsbericht erstellt.

REPARATUR - KALKULATION NR

10.06.2026

FZ-HALTER

SCHADENART ALLGEMEINE HAFTP

FABRIKAT BMW

7-ER REIHE G11/12

730 D

FZ-IDENT-NR

TYP-CODE

01 67 21

ERSTE ZUL

24.01.2019

NAECH HU 01.2028

LAUFLEIST

96231

BES-DATUM

09.06.2026

REP-FIRMA

AUSFUEHR-
VARIANTEN

AB 11.2018

SPORTPAKET

INNOVATIONSPAKET

DURCHLADESYS

AMBIENTE INNENBEL

DISPLAY SCHLUESSEL

CO2 UMFANG

KLIMAAUTOMATIK

KAEITEMITTEL R1234YF

KOMFORT ZUGANG-SYS

TELESERVICE

GESTIKSTEUERUNG

DAB TUNER

TV-EMPFANG

NAVIGAT-SYST PROFESS

SURROUND-SOUNDSYSTEM

NEBELSCHEINW LED

FERNLICHTASSISTENT

LASERLICHT

POLST EXCLUSIV NAPPA

SITZHEIZUNG V

KOMFORTSITZE V

DRAHTL AUFLAD TELEF

DACHHIMMEL ANTHRAZIT

DIEBSTAHLWARNANLAGE

HEAD-UP DISPLAY

DRIVING ASSISTANT

RUECKFAHRKAMERA

PARKASSISTENT

2993CCM 195KW

SPORTLENKRAD LEDER

AUTOMATIK 8-GANG

FUSSGAENGERSCHUTZ

RADSCHR-SICHERUNG

245/40-/275/35 R20 Y

8.5-/10 J X 20 ALU

SHADOW-LINE GLANZ

MULTIF-DISPLAY

EDELHOLZ EICHE

GLASSCHIEBEDACH ELEK

REIFENDRUCKANZEIGE

AERODYNAMIK-PAKET

EU SPEZIFISCH

REIFEN MIT NOTLAUF

A R B E I T S L O H N

ZEITBASIS

12 AW=1 STD

PREIS/KL 1 =184.54

EUR/STD

PREIS/KL 2 =224.87

EUR/STD

PREIS/KL 3 =224.87

EUR/STD

PREIS/KL 5 =224.87

EUR/STD

ARB.POS.NR/
LEIT-NR

INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN

KL

AW

ARB.-
PREIS

KN

ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT

3

2

37.48

51 11 656

VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN

3

10

187.39

63 12 508)

SCHEINWERFER R AUS-/EINBAUEN

2

7

131.17

(ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUSGEBAUT)

UMFASST: SCHEINWERFER EINSTELLEN

63 12 532

SCHEINWERFER R ERSETZEN (AUSGEBAUT)

2

4

74.96

41 61 510

FRONTKLAPPE AB-/ANBAUEN

3

6

112.44

51 48 501

SCHALLISOLIERUNG FRONTKLAPPE AB-/ANBAUEN

3

2

37.48

HAGEL-SYSTEM-FORMEL = Hagel-Expert

0742

SEITENWAND V R SANFT INSTANDSETZ.

5

8H

149.91

0742

AW Aufschlag für Alu-Teile

5

2H

37.48

0742

30% AUFSCHLAG KLEBETECHNIK

5

4H

74.96

9997

FINISH-ARBEITEN PRO Bauteil

5

4H

74.96

SYSTEM AUDATEX

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR

10.06.2026

L A C K I E R U N G

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 324.40 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB. - PREIS
99 68 590	VERKLEIDUNG STOSSF V	LACKIEREN STUFE 1	10	270.33
99 61 519	FRONTKLAPPE	LACKIEREN STUFE 1	24	648.80
99 99 000	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT		18	486.60
	UMFASST: FARBE MISCHEN UND FARBMUSTER			
	SPRITZEN			

E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND

: 01.06.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0416	ZIERGITTER V R	51 13 8 065 540	134.35
0562	SCHEINWERFER R	63 11 7 408 704	5664.22

SYSTEM AUDATEX

REPARATUR - KALKULATION NR

10.06.2026

SCHLUSSKALKULATION

EUR

EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW = 1 STD					
GESAMT KL 2	11 AW X	224.87	EUR/STD	206.13	
GESAMT KL 3	20 AW X	224.87	EUR/STD	374.78	
GESAMT KL 5	14 AW X	224.87	EUR/STD	262.35	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					843.26
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 12 AW = 1 STD					
ARBEITSLOHN	52 AW X	324.40	EUR/STD	1 405.73	
LACKIERMATERIAL 10.00 %				140.57	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL					1 546.30
E R S A T Z T E I L E				5 798.57	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)				115.97	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE					5 914.54
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....					8 304.10
MWST 19.00 %					1 577.78
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....					9 881.88

ERLAEUTERUNGEN:

UPE +15.00%

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

LIZENZ = ISAMQACL

* = ANWENDERANGABEN

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

H = HAGEL-SYSTEM-FORMEL

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX

Wertminderung

400,00 €

Sämtliche beeinflussende Faktoren, wie notwendiger Reparaturumfang, Fahrzeugalter, Laufleistung, Allgemeinzustand und Veräußerungswert wurden berücksichtigt. Dieser Betrag ist der Mindererlös, der nach der Instandsetzung bei einer Veräußerung gegenüber einem vormals nicht beschädigten Fahrzeug durchschnittlich zu erwarten ist.

Abzüge im Kfz-Haftpflichtfall

keine

Durch den in der Kalkulation ausgewiesenen Reparaturweg sind keine Abzüge für Werterhöhung gerechtfertigt.

Wiederbeschaffungswert

ausreichend

Restwert

nicht ermittelt

Auf die Ermittlung des Restwertes wurde verzichtet, da die Reparaturkosten deutlich niedriger ausfallen als der Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges. Es ist deshalb nicht zu erwarten, dass der Restwert für die Schadenregulierung eine Rolle spielt.

Sollte der Restwert dennoch benötigt werden, ist der Gutachter zu verständigen. Die Restwertermittlung wird dann nachgereicht.

Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)

119,00 €

Der Nutzungsausfall entspricht der Einstufung für diesen Fahrzeugtyp und kann für den Zeitraum in Anspruch genommen werden, in dem das Fahrzeug nicht nutzbar war.

Der Nutzungsausfall entfällt, wenn ein Mietwagen genutzt wird. Nach überwiegender Rechtsprechung werden Fahrzeuge, die älter als 5 Jahre sind, eine Klasse herabgestuft. (Quelle: DAT)

Mietwagenklasse

10

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt seiner Erstzulassung in die Klasse 10 eingestuft. (Quelle: DAT)

Kfz-Haftpflicht-Reparaturfall

Der Kostenvergleich zwischen Wiederbeschaffungswert und Reparaturkosten rechtfertigt aus technisch-wirtschaftlicher Sicht die Durchführung der Reparatur. Ein unverzüglicher Reparaturbeginn wurde empfohlen.

Nach den vorliegenden Informationen wünscht der Fahrzeughalter die Abrechnung auf Gutachtenbasis.

Die Reparaturkalkulation erfolgte mit Stundensätzen einer regionalen markenbezogenen Fachwerkstatt (Referenzwerkstatt, siehe Deckblatt).

Halter bzw. Reparaturfirma wurden informiert am:

10.06.2026

Angemessene Reparaturdauer:

3 Arb.-Tg.


Wartezeiten infolge von Bestellfristen sowie aufgrund der Durchführung von Fremdleistungen oder infolge der Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.

Weiterhin kann es durch Lieferengpässe oder eine verzögerte Ersatzteilversorgung zu einer längeren Reparaturdauer kommen.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstellt. Die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens wird versichert.

Karlsruhe, 10.06.2026

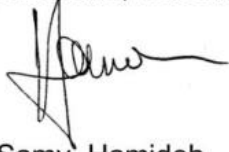

Samy Hamideh

Dieses Gutachten inklusive der enthaltenen Anlagen (Bilder etc.) ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, sind vorbehalten. Eine nicht vereinbarungsgemäße Nutzung - auch in Auszügen - bedarf einer schriftlichen Genehmigung durch den Urheber.

Fotodokumentation



Foto 1: Übersichtsansicht von vorn



Foto 2: Übersichtsansicht von hinten

Fotodokumentation



Foto 3: Übersichtsaufnahme Anstoßbereich



Foto 4: Delle <10mm

Fotodokumentation



Foto 5:



Foto 6:

Fotodokumentation

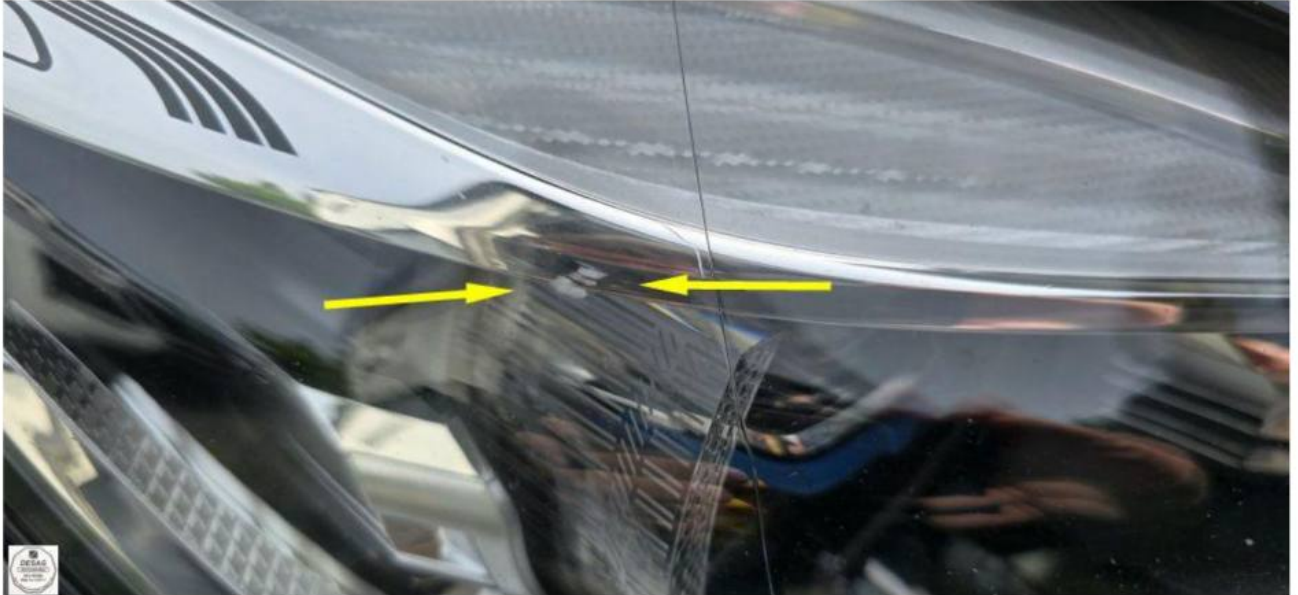


Foto 7:



Foto 8:

Fotodokumentation



Foto 9:



Foto 10:

Fotodokumentation



Foto 11:



Foto 12:

Fotodokumentation



Foto 13:



Foto 14:

Fotodokumentation



Foto 15:



Foto 16:

Fotodokumentation



Foto 19:

Berechnung Wertminderung

Amtliches Kennzeichen		KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ	Fahrzeugidentnummer
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
Erstzulassung	Unfalldatum	Fahrzeug	
24.01.2019	07.06.2026	BMW 7 (G11/G12)(2015->) 730 d	
Neupreis inkl. Mwst.		Veräußerungswert inkl. Mwst.	Wiederbeschaffungswert inkl. Mwst.
114.199,54 €		33.333,00 €	39.550,00 €
Reparaturkosten inkl. Mwst.		Arbeitskosten inkl. Mwst.	Teilekosten inkl. Mwst.
9.881,88 €		1.003,48 €	7.038,30 €

Ermittelte Wertminderung für obiges Fahrzeug nach:

BVSK-Wertminderungsmodell

396,00 €

Schadenintensität 1,0%
Marktgängigkeit 0,0 (mittlere Marktgängigkeit)
Vorschaden 1,0 (ohne Vorschaden)

Marktrelevanz- und Faktorenmethode (MFM)

399,00 €

Schadenumfang: 0,4 - Erneuerung und/oder Instandsetzung von 'geschraubten' Karosserieteilen (z.B. Tür, Motorhaube, Kotflügel)
Marktgängigkeit: 1,0 - normal (ausgeglichenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage)
Vorschaden: 1,0 - ohne Vorschaden

Vom Gutachter festgesetzt und dem Schaden angemessen:

400,00 €

Karlsruhe, 10.06.2026



Samy Hamideh