

BESA KFZ-Gutachter e.K. • Im Speitel 37 • 76229 Karlsruhe

RAe
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Karlsruhe, den 08.07.2026

Kfz-Haftpflichtschaden

: [Redacted]

Ihr Mandant

: T [Redacted]
[Redacted]

Ereignis vom

: 08.07.2026

Bei Rückfragen bitte angeben : Gutachten-Nr. 26.060

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten heute das Original des Gutachtens über die am Fahrzeug Ihres Mandanten festgestellten Schäden zur Weiterleitung an die zuständige Versicherung.

Zeitgleich erhält Ihr Mandant eine Kopie des Gutachtens.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



BESA KFZ-Gutachter e.K.
Samy Hamideh

Anlagen

Gutachten
Rechnung
Abtretungserklärung

Haftpflichtgutachten

26.060

zum Schaden vom 08.07.2026



FORD
Kuga 2.0 TDCi 2x4 Titanium



BESA KFZ-Gutachter e.K.

Samy Hamideh
Im Speitel 37
76229 Karlsruhe
Telefon: 0721/66476125

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt und Zusammenfassung	3
Fahrzeugdaten	4
Gutachten-Vortexte	5
Auftrag/Halter	5
Zustand/Besichtigung	5
Vorschäden	5
Schadenhergang/Beurteilung/Beschreibung	5
Anstoßbereich/-richtung	6
Instandsetzungshinweis	6
Kostenausweitung	7
Kalkulation	7
Gutachten-Nachtexte	11
Wertminderung	11
Abzüge	11
Wiederbeschaffungswert	11
Restwert	11
Nutzungsausfall	12
Mietwagenklasse	12
Totalschaden	12
Reparatur	12
Fotodokumentation	14
Anlagen	
Restwertbörse	
Gutachtenauftrag	
Marktwertanalyse	

Haftpflichtschadengutachten / 26.060

Auftraggeber / Halter*: [REDACTED]		Versicherung des Unfallgegners: [REDACTED]	
[REDACTED]		Telefon/E-Mail: [REDACTED]	
Kennzeichen: [REDACTED]	Auftrag vom: 08.07.2026	Versicherungsschein-Nr.: [REDACTED]	Schaden-Nr. [REDACTED]
Versicherungsnehmer bzw. Halter: [REDACTED]		Werkstatt: [REDACTED] [REDACTED]	
Kennzeichen: [REDACTED]	[REDACTED]		
Ereignis vom / Ort: 08.07.2026 / [REDACTED]		Anwalt: [REDACTED]	
Besichtigungsdatum / Ort: 08.07.2026 / [REDACTED]		[REDACTED]	
Besichtigung durch / bei Besichtigung anwesend Herrn Hamideh / Herr [REDACTED]		[REDACTED]	

Zusammenfassung (Totalschaden)

Reparaturkosten ohne MwSt.	8.280,22 €
19 % MwSt. aus den Reparaturkosten	1.573,24 €
Reparaturkosten inkl. 19 % MwSt.	9.853,46 €
Wiederbeschaffungswert (Privatmarkt, MwSt. nicht ausweisbar)	8.800,00 €
Restwert (MwSt. nicht ausweisbar)	3.620,00 €
Wertverhältnis ((Rep.+WM)/WBW) : 112 %	
Wert Tankinhalt ca. (inkl. 19 % MwSt.)	20,00 €
Wiederbeschaffungsdauer	: 12-14 Kal.-Tage
Nutzungsausfallentschädigung	: 59,00 € pro Kalendertag (max.)
Mietwagenklasse	: 07
Wertminderung	: entfällt (Totalschaden)
Feststellung Totalschaden	: 09.07.2026 (wurde Herrn [REDACTED] geteilt)
Fahrzeugzustand	: Fahrzeug fahrfähig, jedoch nicht verkehrssicher
Notreparatur	: nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich

Dieses Gutachten umfasst:

24 Seiten
22 Bilder

Anhang: Restwertbörse, Gutachtenauftrag, Marktwertanalyse

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen [REDACTED]				
Fahrzeugart PKW		Aufbau Kombi		
Fabrikat FORD	Typ und Ausführung Kuga 2.0 TDCi 2x4 Titanium			
Fahrzeugidentnummer [REDACTED]	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ [REDACTED]	EDV-Abruf-Code 012851010160011DE0085 469	Bauzeit 28.06.2015	
Motorart Diesel (Reihen 4-Zylinder)		Katalysator bzw. Schadstoffklasse EU6	Umwelt-Plakette	
Antriebsart / Getriebe Frontantrieb / Manuell (6-Gang)		Leistung 110 kW	Hubraum 1.997 ccm	
Erste Zulassung 05.08.2015	Letzte Zulassung 09.11.2018	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 1.682 / 2.250	Anzahl Türen 5	Anzahl Plätze 5
Fahrzeuglänge (mm) 4.524	Fahrzeugbreite (mm) 1.838	Fahrzeughöhe (mm) 1.689	Radstand (mm) 2.690	
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)				
1. Achse		235/50R18	-	
2. Achse		235/50R18	-	
Anz. Vorbesitzer mehrere	nächste HU 05/2028	Tacho abgelesen 208.952 km	Tacho geschätzt km	Tacho angegeben km
Allgemeinzustand Alter und Laufleistung entsprechend		Farbe Frost-Weiß		
Bemerkung				
Serien-Ausstattung Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie verstärkt, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht (Heckleuchten LED, Tagfahrlicht, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)), Bordcomputer, Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Dachspoiler Wagenfarbe, Dimmer Instrumentenbeleuchtung, Einstiegsleisten (Edelstahl), Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) (Parkpilotsystem vorn und hinten, Parkpilotsystem hinten), Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6, Innenausstattung: Aluminium-Dekor, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS) (Knieairbag Fahrerseite, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Seitenairbag vorn, Kopf-Schulter-Airbag vorn, Kopf-Schulter-Airbag hinten), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kühlergrill schwarz (Kühlergrill mit Edelstahleinsatz), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenkrad (Leder 4-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leuchtweitenregelung, LM-Felgen, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit Armlehne, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT, Nebelscheinwerfer, Power KeyFree-Startfunktion, Radstand 2690 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Servolenkung elektrisch, Sicht-Paket (Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Innenspiegel mit Abblendautomatik), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor, Türgriffe außen Wagenfarbe, Unterfahrschutz, Unterfahrschutz hinten, Verglasung getönt, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizung für Dieselmotor				
Sonderausstattung Außenspiegel elektr. anklappbar (Bodenleuchte im Außenspiegel), Design-Paket (Dachreling (Aluminium), Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)), Design-Paket 3 (Panoramadach (Glas), Sitzheizung vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Klappstisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert, Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)), Frontscheibe heizbar, KeyFree-Paket (KeyFree-System, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Heckklappenbetätigung elektrisch), Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC) (9 Lautsprecher, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle, Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle, USB-Anschluss, AUX-IN-Anschluss, Rückfahrkamera), Sonderlackierung Frost-Weiß				

Auftrag

Gemäß schriftlichem Auftrag vom 08.07.2026 14:00 Uhr durch Samy Hamideh wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung der Schadenhöhe und Sicherung der Beweise besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Das Fahrzeug hatte mehrere Vorbesitzer.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Zustand des Fahrzeuges bei der Besichtigung

Das Fahrzeug war bei der Besichtigung nicht zerlegt und befand sich in dem durch den Schaden hervorgerufenen Zustand. Veränderungen waren nicht erkennbar.

Fahrzeug fahrfähig, jedoch nicht verkehrssicher infolge Fahrwerksschäden.

Eine Notreparatur ist nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Schadenfeststellung ausreichend. Nach Art und Lage des Schadens war eine Begutachtung ohne Hebebühne und ohne sonstige technische Einrichtung möglich. Wesentliche Beurteilungsrisiken lagen nicht vor.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich der Vorschäden beruhen auf der Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug wurden keine nicht reparierten Vorschäden festgestellt.

Schadenhergang

Nach Angaben des Fahrzeughalters fuhr der Unfallverursacher gegen das hier beschriebene, geparkte Fahrzeug.

Schadenbeurteilung

Das am Fahrzeug vorliegende Schadenbild ist mit den Informationen zum Schadenhergang in Einklang zu bringen.

Schadenbeschreibung

Aus dem vorliegenden Schaden ergibt sich folgender Reparaturweg:


Stoßfänger H M, Stoßfänger H R, Halter A R Stossf H, Halter U R Stossf H, Halter M Stossf H, Halter A R Stossf H, Verstärk Stossf H, Zierl Radlauf H R, Klebesa Seitensch R, Verkleidung Radh H R, Stossdämpfer H L, Stossdämpfer H R, Schräglenker H R, Querlenker H V R, Querlenker H R O, Querlenker H R U, Scheibenrad H R, Reifen H L, Reifen H R beschädigt - erneuern.

Zur Schadenfeststellung ist eine optische bzw. elektronische Achsvermessung vor der Reparatur notwendig.

Beilackierung nicht erforderlich

Aufgrund des Schadenbildes ist eine Beilackierung angrenzender Teile nicht erforderlich. Auch in Anbetracht des Farbtones sowie insbesondere unter Berücksichtigung des konkreten Schadenbildes ist es möglich, die Lackierung so durchzuführen, dass ein eventueller Farbtonunterschied nicht mehr wahrnehmbar ist.

Anstoßbereich

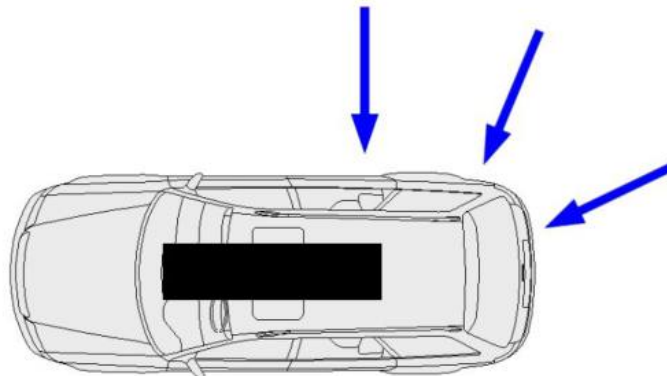

Instandsetzungshinweis

Die ausgewiesenen Arbeitswerte (AW) – einschließlich der zugehörigen Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile – entsprechen den Vorgaben der Hersteller, die angegebenen Ersatzteilpreise den unverbindlichen Empfehlungen der Hersteller. Falls ein Ersatzteilzuschlag erhoben wird, ist dessen Höhe in den Erläuterungen auf der letzten Seite der Reparaturkalkulation angegeben.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die Kalkulation umfasst die bei der Besichtigung erkennbaren äußeren Schäden, sowie die Beschädigungen, die aus dem Schadenbild technisch zwingend zu folgern sind.

REPARATUR - KALKULATION NR 26.060

08.07.2026

FABRIKAT FORD KUGA (CBS) TITANIUM
FZ-IDENT-NR [REDACTED] TYP-CODE 02 KG 03
ERSTE ZUL 05.08.2015 NAECH HU 05.2028

SCHD-TAG 08.07.2026
REP-FIRMA [REDACTED]

AUSFUEHR- VARIANTEN	AB 06.2015 ZUSATZHEIZUNG ELEKTR SCHL-L ZUG-/STARTSYS A-SPIEG EL/HZB/KLAPP SYSTEM SYNC HECKKLAPPE ELEKTR LENDENSTUETZE FAHRER SITZE V HEIZBAR KNAUF SCHALTH LEDER SERIE TITANIUM PLUS BILDSCHIRM LCD 5.0 1998CCM 110KW REIFENDRUCKKONTROLLE REIFEN 235/50 R18..V FRONTANTRIEB PRODUKTION SPANIEN SEITENZIERL LACKIERT FENSTERRAHMEN CHROM	KLIMAAUTOMATIK FRONTSCHIEBE HEIZBAR KINDERSICHERUNG RADIO SONY XENONSCHNITTWERFER SCHEINW-REINIGUNG LEDERLENKRAD BEIF-SITZ HOEH-VERST LUEFTUNGSAUSLASS H ARMLEHNE H M INTELLIG EINPARKSYS ABGASNORM EURO 6 KUEHLERGRILL AKTIV ALURAEDER 7.5 J X 18 SCHIEBE-/HEBEDACH EL FRONTSPILER LACK EINSTIEGLEISTEN ALU STOSSF LACKIERT GEL	VERGL GET (PRIVACY) REGENSENSOR INNENSP / ABBLENDAUT 9 LAUTSPRECHER LED-HECKLEUCHTEN BILDSCHIRM FARBE KLAPPTISCH SITZLEHNE FAHRERSITZ EL VERST STECKDOSE 230V INNENBELEUCHTUNG LED RUECKFAHRKAMERA 6-GANG GETRIEBE GESCHW-REGLER SYST "START & STOP" DACHRELING GRILL V "SCHW GLOSS" STOSSF H KPL LACK
------------------------	---	---	--

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =157.25 EUR/STD
PREIS/KL 2 =160.75 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG ZU EINER HAUPTPOSITION	1	2	31.45
41 317 1	TUER H L AUS-/EINBAUEN	1	1	15.73
43 706 1	TUERVERKLEIDUNG H L TEILE AB-/ANBAUEN	1	2	31.45
43 315 1	ZIERLEISTE TUE H L U AUS-EIN	1	1	15.73
41 333 1	AUSSENGRIFF TUE H L A-E	1	1	15.73
42 315 1)	TUERFENSTERSCHIEBE H L AUS-/EINBAUEN	1	2	31.45
41 373 1ZAX	SCHACHTLEISTE TUE H L A AUS-/EINBAUEN	1	2	31.45
KN	LENDE I TUERRAHMEN H L AUS-/EINBAUEN	1	2	31.45
43 447 1	STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	1	6	94.35
	UMFASST: BEIDE HECKLEUCHTEN A UND BEIDE ZIERLEISTEN RADHAUS H AUS-/EINBAUEN.			
43 447 4	STOSSFAENGER H AUSWECHSELN (ABGEBAUT)	1	4	62.90
43 448 4	STOSSFAENGER VERSTAERKUNG H A-E	1	2	31.45
KN	STOSSTANGENHALTER H M AUS-/EINBAUEN	1	2	31.45
43 447 5	ZUSATZZEIT ABDECKUNG STOSSF H ERNEuern (FZG MIT EINPARKHILFE)	1	3	47.18
	UMFASST: LOECHER STANZEN			
43 746 1)	VERKLEIDUNG RADLAUF H R I A-E	1	2	31.45
43 688 1	ABLAGE KOFFERRAUM AUS-/EINBAUEN	1	1	15.73
KN	STOSSFAENGERHALTER H R AUS-/EINBAUEN	1	1	15.73

SYSTEM AUDATEX

REPARATUR - KALKULATION NR 26.060

08.07.2026

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =157.25 EUR/STD
PREIS/KL 2 =160.75 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	BLLENDE TUERSCHWELLER H R AUS-/EINBAUEN	1	1	15.73
KN	SCHWELLERLEISTE V R AUS-/EINBAUEN	1	2	31.45
43 841 1)ZAX	RADLAUFVERKLDG H R AUS-/EINBAUEN	1	1	15.73
42 514 1)	SEITENSCHIEBE H R AUS-/EINBAUEN	1	6	94.35
KN	VERKLEIDUNG I H KOFFERRAUM AUS-/EINBAUEN	1	1	15.73
43 618 1)	VERKLEIDUNG C-SAEULE OBEN R AUS-EINBAUEN	1	1	15.73
43 619 1)	VERKLDG D-SAEULE R AUS-/EINBAUEN	1	1	15.73
15 791 1)	STOSSDAEMPFER H L AUS-/EINBAUEN	1	2	31.45
15 791 1)	STOSSDAEMPFER H R AUS-/EINBAUEN	1	2	31.45
15 791 1)	STOSSDAEMPFER H LOESEN-BEFESTIGEN	1	1	15.73
15 621 1)	HINTERFEDER R AUS-/EINBAUEN	1	2	31.45
11 211 4	RAD H L AB-/ANBAUEN	1	1	15.73
11 211 4	RAD H R AB-/ANBAUEN	1	1	15.73
11 254 4	SCHEIBENRAD H R ERSETZEN (RAD AUSG)	1	2	31.45
11 254 4	REIFEN H L DE-/MONTIEREN	1	2	31.45
	(RAD ABGEBAUT)			
	SCHLIESST EIN: AUSWUCHTEN, GGF VENTIL ERNEuern			
15 750 1)	SCHRAEGLENKER H R AUS-/EINBAUEN	1	4	62.90
15 373 1)	HINTERRADNABE R AUS-/EINBAUEN	1	2	31.45
KN	BREMSSCHIEBE H R AUS-/EINBAUEN	1	2	31.45
	(RAD ABGEBAUT)			
	SCHLIESST EIN: BREMSSATTEL R UND BREMS- KLOETZE AUS-/EINBAUEN			
15 706 1)	QUERLENKER H U AUS-/EINBAUEN ERG-ARB	1	1	15.73
15 705 1)	QUERLENKER H R U AUS-/EINBAUEN	1	1	15.73
15 690 1)	QUERLENKER H R V AUS-/EINBAUEN	1	1	15.73
15 691 1)	QUERLENKER H V AUS-/EINBAUEN	1	3	47.18
15 701 1)	QUERLENKER H R O AUS-/EINBAUEN	1	2	31.45
1781	TUER H L INSTANDSETZEN	2	4*	64.30
3486	SEITENWAND H R U INSTANDSETZEN	2	20*	321.50
7254	SENSOR ABS H R PRUEFEN	2	3*	48.23
7535	HANDBREMSSSEIL KPL PRUEFEN	2	3*	48.23
9181	RADNABE H L / LAGER PRUEFEN	2	6*	96.45
9182	RADNABE H R / LAGER PRUEFEN	2	6*	96.45
9195	BREMSSCHLAUCH H L PRUEFEN	2	2*	32.15
9196	BREMSSCHLAUCH H R PRUEFEN	2	2*	32.15

LACKIERUNG (LACKIERZEIT SYSTEM FORD)

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 182.75 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.- PREIS
LE 2210	SCHWELLERLEISTE R	NEUTEILLACK ST I	4	73.10

SYSTEM AUDATEX

REPARATUR - KALKULATION NR 26.060

08.07.2026

LACKIERUNG (LACKIERZEIT SYSTEM FORD)

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 182.75 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.- PREIS
45 791 4	STOSSFAENGER H M	NEUTEILLACK ST I	9	164.48
LE 3688	ZIERL RADLAUF H R	NEUTEILLACK ST I	3	54.83
45 443 4	TUER H L	REP LACK STUFE-III	12	219.30
45 512 4	SEITENWAND H R U	REP LACK STUFE-III	9	164.48
45 000 0	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT		19	347.23
45 018 4	ZEITZUSCHLAG KUNSTSTOFFTEILE-LACKIERUNG		4	73.10

ERSATZTEILE

PREISSTAND

: 01.07.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2210		SCHWELLERLEISTE R	2 310 990	394.68
2581		STOSSFAENGER H M	1 868 667	205.49
2584		STOSSFAENGER H R	:1 948 963	207.30
2618		HALTER A R STOSSF H	1 944 033	35.77
2622		HALTER U R STOSSF H	1 788 557	22.81
2623		HALTER M STOSSF H	2 271 736	63.76
2626		HALTER A R STOSSF H	1 890 436	37.46
2741		VERSTAERK STOSSF H	1 857 271	261.85
3688		ZIERL RADLAUF H R	2 310 878	537.74
3864		KLEBESA SEITENSCH R	2 053 958	52.32
4202		VERKLEIDUNG RADH H R	1 791 085	116.17
4204	3 X	SCHRAUBE R	5 197 058	10.12
9201		STOSSDAEMPFER H L	2 270 655	222.12
9202		STOSSDAEMPFER H R	2 270 655	222.12
9322		SCHRAEGLENKER H R	2 071 957	667.85
9368		QUERLENKER H V R	1 500 111	170.33
9372		QUERLENKER H R O	1 752 565	76.48
9386		QUERLENKER H R U	2 271 246	89.68
9552		SCHEIBENRAD H R	:2 237 596	428.22
9565		REIFEN H L	235/50 R 18 .. V	355.20
9566		REIFEN H R	235/50 R 18 .. V	355.20

SYSTEM AUDATEX

REPARATUR - KALKULATION NR 26.060

08.07.2026

SCHLUSSKALKULATION	EUR	EUR
ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT KL 1 76 AW X 157.25 EUR/STD	1 195.10	
GESAMT KL 2 46 AW X 160.75 EUR/STD	739.45	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		1 934.55
NEBENKOSTEN		
VERMESSEN	157.25	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN		157.25
LACKIERUNG ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
ARBEITSLOHN 60 AW X 182.75 EUR/STD	1 096.50	
LACKIERMATERIAL 40.00 %	438.60	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL		1 535.10
ERSATZTEILE	4 532.67	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)	90.65	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		4 623.32
REPARATURKOSTEN OHNE ENTSORGUNG		8 250.22
ENTSORGUNG (PAUSCHAL)	30.00	
GESAMTSUMME ENTSORGUNG		30.00
REPARATURKOSTEN OHNE MWST.....		8 280.22
MWST 19.00 %		1 573.24
REPARATURKOSTEN MIT MWST.....		9 853.46

ERLAEUTERUNGEN:

UPE +20.00%

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
LIZENZ = ISAMQACL

* = ANWENDERANGABEN

: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT
MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX

Wertminderung**entfällt****Abzüge im Kfz-Haftpflichtfall****keine**

Durch den in der Kalkulation ausgewiesenen Reparaturweg sind keine Abzüge für Werterhöhung gerechtfertigt.

Wiederbeschaffungswert (Privatmarkt, MwSt. nicht ausweisbar)**8.800,00 €**

Der Wiederbeschaffungswert für ein Ersatzfahrzeug gleicher Art und Güte berücksichtigt Erhaltungs- und Pflegezustand, Laufleistung, evtl. Alt- oder Vorschäden, Fälligkeit von Haupt- und Abgasuntersuchung, Ausstattung, Besitzverhältnisse und örtliche Marktlage.

Der ermittelte Wiederbeschaffungswert ergibt sich aus den über die relevanten Datenbanken ermittelten Werten bzw. über Internetrecherchen.

Üblicherweise sind vergleichbare Fahrzeuge auf Grund des Fahrzeugalters nicht im seriösen Kfz-Handel erhältlich. Berücksichtigt wurde daher der für derartige Fahrzeuge maßgebende sogenannte Privatmarkt. Angaben zur Höhe der Mehrwertsteuer können daher nicht gemacht werden, da für derartige Fahrzeuge in der Regel keine gesonderte Umsatzsteuerausweisung erfolgt.

Restwert (steuerneutral)**3.620,00 €**

Der Veräußerungswert des beschädigten Fahrzeuges wurde ermittelt unter Berücksichtigung der Grundzüge der Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Nach der Rechtsprechung des BGH's hat der Sachverständige auf den Kaufpreis abzustellen, der auf dem regionalen allgemeinen Markt für das unfallbeschädigte Fahrzeug üblicherweise zu erzielen ist.

Es empfiehlt sich, vor Veräußerung des Fahrzeuges Rücksprache mit der Versicherung zu nehmen.

Der Restwertkäufer ist im Allgemeinen 14 Tage an sein Angebot gebunden. Es wird deshalb empfohlen sich rechtzeitig mit dem Käufer in Verbindung zu setzen. In Höhe des angegebenen Wertes liegt ein Angebot vor:

[REDACTED]

3.620,00 €

[REDACTED]

1.760,00 €

[REDACTED]

**301,00 €****Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)****59,00 €**

Der Nutzungsausfall entspricht der Einstufung für diesen Fahrzeugtyp und kann für den Zeitraum in Anspruch genommen werden, in dem das Fahrzeug nicht nutzbar war.

Der Nutzungsausfall entfällt, wenn ein Mietwagen genutzt wird. Nach überwiegender Rechtsprechung werden Fahrzeuge, die älter als 5 Jahre sind, eine Klasse herabgestuft. (Quelle: DAT)

Mietwagenklasse**07**

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt seiner Erstzulassung in die Klasse 07 eingestuft. (Quelle: DAT)

Kfz-Haftpflicht-Totalschaden

Aus dem Kostenvergleich zwischen Wiederbeschaffungswert und Reparaturkosten geht hervor, dass die Reparaturkosten im Bereich beziehungsweise über dem Wiederbeschaffungswert liegen. Aus technisch-wirtschaftlicher Sicht liegt ein *Totalschaden* vor. Die Durchführung einer Reparatur kann nicht empfohlen werden.

Halter bzw. dessen Beauftragter wurden informiert am :

09.07.2026

Die angemessene Wiederbeschaffungsdauer für ein gleichwertiges oder ähnliches Fahrzeug beträgt:

12-14 Kal.-Tage

Gleichwertiges Fahrzeug ist nachweisbar.

Reparaturdauer (informativ)


5 Arb.-Tg.

Im Reparaturfall wäre mit der angegebenen Reparaturdauer in Arbeitstagen zu rechnen.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstellt. Die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens wird versichert.

Karlsruhe, 08.07.2026

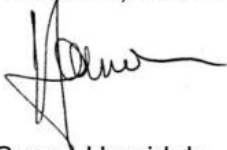

Samy Hamideh

Dieses Gutachten inklusive der enthaltenen Anlagen (Bilder etc.) ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, sind vorbehalten. Eine nicht vereinbarungsgemäße Nutzung - auch in Auszügen - bedarf einer schriftlichen Genehmigung durch den Urheber.

Fotodokumentation



Foto 1: Übersichtsansicht von vorn



Foto 2: Übersichtsansicht von hinten

Fotodokumentation



Foto 3: Übersichtsaufnahme Anstoßbereich



Foto 4:

Fotodokumentation



Foto 5:



Foto 6:

Fotodokumentation



Foto 7:



Foto 8:

Fotodokumentation



Foto 9:



Foto 10:

Fotodokumentation



Foto 11:



Foto 12:

Fotodokumentation



Foto 13:



Foto 14:

Fotodokumentation



Foto 15:



Foto 16:

Fotodokumentation



Foto 17:



Foto 18:

Fotodokumentation



Foto 19:



Foto 20:

VERBINDLICHES KAUFANGEBOT

Regionaler Markt : 150 km

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Ermittlung des Restwertes erfolgte über das Portal
[REDACTED] Restwertbörse'.

Das vorliegende Kaufangebot beträgt 3.620 EUR und wurde von der Firma [REDACTED] abgegeben. Zum Verkauf nutzen Sie bitte das [REDACTED] Verkaufsportal oder kontaktieren Sie den [REDACTED] Abwicklungsservice unter den unten aufgeführten Kontaktdaten.

Verbindliches Kaufangebot

3.620 EUR

(inkl. MwSt.)

[REDACTED]
DE [REDACTED]
Entfernung: 114 km

Verkauf über [REDACTED] Verkaufsportal


[https://rb\[REDACTED\]](https://rb[REDACTED])

Objekt-Nr. [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

Der Käufer ist bis zum 30.07.2026 zur kostenfreien Abholung innerhalb der ersten 6 Werktage nach Beauftragung verpflichtet. Das Angebot gilt bei unverändertem Fahrzeugzustand entsprechend dem zugrundeliegenden Gutachten.

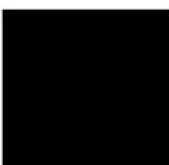

Scannen Sie den QR-Code, um Ihr Fahrzeug bequem über das Verkaufsportal zu verkaufen.



Objekt-Nr.	[REDACTED]
Aktenzeichen	26.060
Hersteller	Ford
Modell	Kuga 2.0 TDCi 2x4 Titaniu
Kraftstoff	Diesel
Erstzulassung	08/2015
Laufleistung	208.952 km
Fz.-Ident-Nr.	[REDACTED]
Standort	DE [REDACTED]
Einstelldatum	08.07.2026 16:43
Gebotsfrist	09.07.2026 17:00
Abrufdatum	09.07.2026 17:09
Anzahl der Bilder	21
Interessenten (gesamt)	16 (100%)
Interessenten (regional)	6 (38%)
Anzahl der Gebote	3 (19%)
Region	150 km um PLZ: [REDACTED]
Bindefrist	30.07.2026

WEITERE VERBINDLICHE ANGEBOTE (regionaler Markt: 150 km)

Objekt-Nr. [REDACTED]
Aktenzeichen **26.060**
Bindefrist **30.07.2026**

- | | | | |
|---|--|--------|--|
| 2 | <p>[REDACTED]
DE [REDACTED]
Verkauf über [REDACTED] (Obj.Nr. [REDACTED])
Link zum Verkauf: https://r[REDACTED]
Tel.: [REDACTED] E-Mail: [REDACTED]</p> | 102 km | 1.760 EUR
<small>(inkl. MwSt.)</small> |
| 3 | <p>[REDACTED]
DE [REDACTED]
Verkauf über [REDACTED] (Obj.Nr. [REDACTED])
Link zum Verkauf: https://r[REDACTED]
Tel.: [REDACTED] E-Mail: [REDACTED]</p> | 65 km | 301 EUR
<small>(inkl. MwSt.)</small> |